

КАБЕЛЬНЫЙ ПРИБОР
ИРК-ПРО 20

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

r.J1226

ТВЕРЬ

И
Р
К
-
П
Р
О
2
0

ОГЛАВЛЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	5
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	5
СЕРТИФИКАТЫ	5
ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	6
ПАНЕЛЬ РАЗЪЕМОВ.....	7
УПРАВЛЕНИЕ	8
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПРИБОРОМ	8
ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА	8
ПИТАНИЕ ПРИБОРА.....	9
СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ	9
ИРК-ПРО	10
ВКЛЮЧЕНИЕ МОСТОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ	10
<i>Управление и проверка</i>	11
<i>Измерительный экран</i>	12
<i>Меню 1</i>	12
<i>Меню 2</i>	13
<i>«Карман» для кабеля</i>	13
РЕЖИМЫ РАБОТЫ	13
<i>Режим «ИЗОЛЯЦИЯ»</i>	13
<i>Режим «ЕМКОСТЬ»</i>	14
<i>Режим «ШЛЕЙФ»</i>	15
<i>Измерение омической асимметрии</i>	15
<i>Вольтметр и генератор</i>	15
<i>Часто задаваемые вопросы</i>	16
ПОИСК ДЕФЕКТА ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЯ.....	17
<i>Принцип поиска</i>	17
<i>Измерение расстояния до места повреждения изоляции кабеля</i>	19
<i>Варианты поиска</i>	22
<i>Работа со списком кабелей</i>	23
<i>Часто задаваемые вопросы</i>	26
ПОИСК ОБРЫВА И МЕСТА ПЕРЕПУТЫВАНИЯ ЖИЛ.....	27
<i>Метод сравнения жил кабеля без вставок</i>	27
<i>Метод сравнения пар кабеля без вставок</i>	28
<i>Расстояние до обрыва пары по марке кабеля без вставок</i>	28
<i>Кабель с участками из разных марок (со вставками)</i>	29
<i>Разбитость пар</i>	29
ПЛАНОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ	29
<i>Как начать плановые измерения</i>	30
<i>Новая запись</i>	30
<i>Установки</i>	30
<i>Проведение плановых измерений</i>	31
<i>Чтение данных</i>	31
<i>Диагностика кабеля</i>	32

<i>Часто задаваемые вопросы</i>	32
ИЗМЕРИТЕЛЬ ПЕРЕХОДНОГО ЗАТУХАНИЯ	34
ПРИНЦИП РАБОТЫ	34
ВКЛЮЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ ПЕРЕХОДНОГО ЗАТУХАНИЯ	35
УПРАВЛЕНИЕ	35
УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЗАТУХАНИЯ.....	37
ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕХОДНОГО ЗАТУХАНИЯ	37
РЕЖИМ ТЕСТ	38
РЕЖИМ ГЕНЕРАТОР	38
ИНФОРМАЦИЯ	38
СВЯЗЬ С КОМПЬЮТЕРОМ	38
МЕТОДИКА ПОВЕРКИ (калибровки)	39
ОПЕРАЦИИ КАЛИБРОВКИ	39
СРЕДСТВА КАЛИБРОВКИ	39
УСЛОВИЯ КАЛИБРОВКИ	39
ПРОВЕДЕНИЕ КАЛИБРОВКИ	40
<i>Внешний осмотр и опробование</i>	40
<i>Определение абсолютной погрешности измерения сопротивления изоляции</i>	40
<i>Определение абсолютной погрешности измерения сопротивления шлейфа</i>	40
<i>Определение абсолютной погрешности определения расстояния до места повреждения изоляции кабеля</i>	41
<i>Определение абсолютной погрешности измерения электрической емкости кабеля</i>	41
<i>Определение частоты измерительного сигнала</i>	42
<i>Определение погрешности установки уровня выходного сигнала</i>	42
<i>Определение погрешности измерения переходного затухания</i>	42
ОБРАБОТКА И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КАЛИБРОВКИ	42
ПЕРИОДИЧНОСТЬ КАЛИБРОВКИ	42
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	43
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	43
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	

НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Кабельный прибор ИРК-ПРО 20 предназначен для:

- определения расстояния до участка с пониженным сопротивлением изоляции кабеля;
- определения места обрыва или перепутывания жил кабеля;
- измерения сопротивления изоляции, шлейфа, омической асимметрии, электрической емкости всех типов кабелей.
- измерения переходного затухания кабеля.

В приборе реализованы:

- Блок измерения и допускового контроля переходного затухания на низкой частоте.
- ИРК-ПРО
- Функция вольтметра для контроля напряжения в линии.
- Вывод результатов в цифровом и графическом виде. На карте кабеля показывается место неисправности и обозначены муфты.
- Память характеристик 50 рабочих кабелей, 35 000 пар плановых измерений.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды	от -20 до +50° С
Относительная влажность воздуха	до 90% при 30 Со
Атмосферное давление	от 86 до 106 кПа

СЕРТИФИКАТЫ

Государственный реестр №17719-98 по разделу "Приборы кабельные" (ТУ 468К-А001-002-98). Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.34.001.A №5588. Сертификат соответствия ГОСТ Р №РОСС RU.МЕ48.Н01512. Сертификат соответствия ССС №ОС/1-КИА-322; государственный реестр №28434-04. Сертификат об утверждении типа средств измерений ГОСТ №19616. Сертификат соответствия Госстандарта РОСС RU. ME 48. Н 01729.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Измеритель переходного затухания

Частоты измерительных сигналов	800 Гц; 1020 Гц; 1200 Гц
Максимальная погрешность установки частоты	1%
Диапазон измерения затухания	0 до -90 дБ
Максимальная погрешность измерения затухания	±(1%+0,2дБ) в диапазоне от 0 до -79 дБ ±(2%+0,3дБ) в диапазоне от -80 до -90 дБ
Уровень выходного сигнала	-3 дБм; 0 дБм; +3 дБм
Максимальная погрешность установки уровня	±0,5 дБм
Входное и выходное сопротивление	600±30 Ом

ИРК-ПРО

диапазон измерения сопротивления изоляции	1 кОм – 50000 МОм
диапазон электрической емкости	0,1 – 2000 нФ
диапазон измерения сопротивления шлейфа	0 – 10 кОм
испытательное напряжение	400 В, 180 В
диапазон $R_{п}$ в месте повреждения изоляции	0 – 20 МОм
диапазон измерения напряжения	0 – 300 В
максимальная погрешность определения расстояния до места повреждения изоляции	для $R_{п} = 0 – 3$ МОм 0,1%+1м
максимальная погрешность измерения сопротивления шлейфа в диапазоне	0 ÷ 3000 Ом ± 0,1%+0,1 Ом 3 кОм ÷ 10 кОм ± 0,1 кОм
максимальная погрешность измерения омической асимметрии	± 0,1%+0,1 Ом
максимальная погрешность измерения сопротивления изоляции	± 2%+1 кОм

Общие параметры

питание прибора от встроенного аккумулятора	4 AA NMh
потребляемая мощность не более	5 Вт
габариты	130x170x85
вес	1,3 кг

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	КОЛ-ВО
1	Прибор ИРК-ПРО 20	1
2	Сумка для переноски	1
3	Набор проводов	1
4	Зарядное устройство	1
5	Аккумулятор	4
6	Техническое описание	1
7	Паспорт	1

ПАНЕЛЬ РАЗЪЕМОВ



«12 В»	Разъем для подключения внешнего питания
«ПИТАНИЕ»	Кнопка включения (выключения) питания
«ИК-СВЯЗЬ»	Окно для обеспечения инфракрасной связи с компьютером
«А», «В», «С»	Разъемы для подключения измерительных проводов ИРК-ПРО
«ВХОД»	Вход измерителя переходного затухания
«ВЫХОД»	Выход измерителя переходного затухания

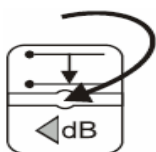
Конструкция сумки предусматривает возможность подключения разъемов, не вынимая прибор из сумки.

УПРАВЛЕНИЕ


Кнопки на передней панели управляют прибором. Они разделены на 3 группы:

Кнопки, включающие измерительные режимы.


Нажимать
здесь



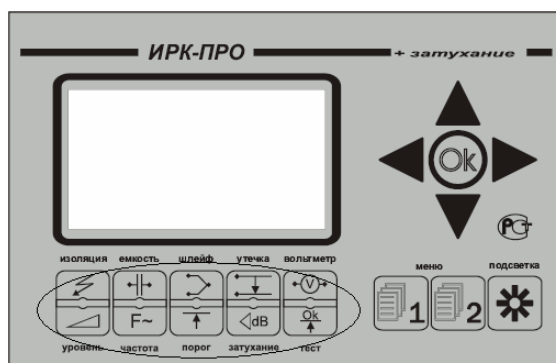Нижняя часть пиктограммы кнопки относится к управлению в режиме допускового контроля.




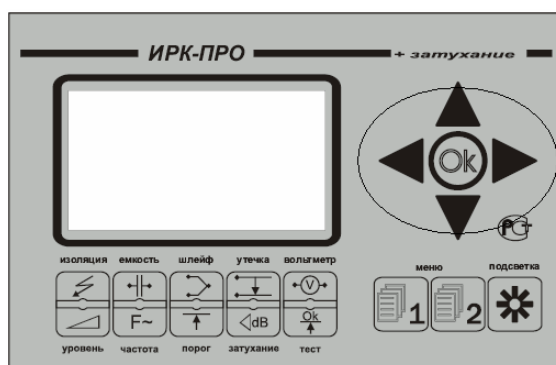Навигационные кнопки ▲▼◀▶ и [OK].
Навигационные кнопки перемещают по экрану,
кнопка [OK] запускает выбранный пункт.



Функциональные кнопки слева направо:

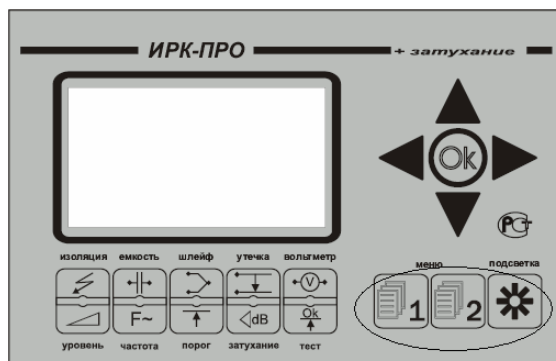- кнопка «1» [Карман]: ввод и изменение параметров выбранного кабеля;
- кнопка «2» содержит два меню.
1-е нажатие – Меню 1: управление параметрами измерительного экрана каждого режима. 2-е нажатие – Меню 2: Список кабелей и плановые измерения.
- кнопка подсветки для работы в колодцах и темных помещениях. Включение подсветки сокращает время работы прибора без подзарядки.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПРИБОРОМ

При эксплуатации прибора и при проведении на нем ремонтных работ должны соблюдаться соответствующие правила, изложенные в «Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилах техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Для включения прибора нажмите кнопку [ПИТАНИЕ] на панели разъемов и сразу после появления заставки – кнопку [OK]. Такая последовательность организована для защиты прибора от случайного включения при транспортировке. После кратковременного служебного сообщения о типе и серийном номере прибора появляется стандартный измерительный экран вольтметра. Выключение осуществляется кнопкой [ПИТАНИЕ].

ПИТАНИЕ ПРИБОРА

Заряд аккумуляторов. Батарейный отсек вынимается из прибора (см. рис.) для заряда и замены аккумуляторов на запасные. Чтобы увеличить время работы без подзарядки и срок службы аккумуляторов, рекомендуется заряжать их во внешнем устройстве с индивидуальным зарядом каждого аккумулятора до включения зеленого сигнала.

Сетевой адаптер (в комплекте прибора) подает питание на внутреннее зарядное устройство. Элементы заряжаются последовательно, что ухудшает качество зарядки. Для полного заряда требуется не менее 12 час.



Контроль напряжения. Для определения напряжения источника питания включите прибор, нажмите кнопку [OK] и после появления экрана вольтметра войдите в [МЕНЮ 1]. В нижней строке в Меню 1 любого режима находится информация о напряжении на источнике питания. Допустимые значения для аккумуляторной батареи от 6 В до 4,0 В. Во время измерений прибор будет сигнализировать о разрядке аккумулятора, после чего автоматически выключится.

Автоотключение. Над информацией о напряжении аккумуляторов в Меню 1 сообщается, включен или выключен режим автоотключения – <Автоотключение ДА/ НЕТ>. Можно отменить и снова включить автоотключение нажатием кнопки [OK]. Автоотключение срабатывает, если 10 мин нет нажатия на кнопки.

Рефлектометр	▶
Генератор на АВ	ВЫКЛ

Усреднение по	16
Фильтр	РУЧН
Автоотключение	НЕТ

батарея:	4.8

Ресурс по питанию зависит от состояния элементов питания. Новые элементы емкостью 2,3 Ач при полной зарядке рассчитаны на непрерывную работу прибора не менее 4 час. Ресурс элементов увеличивается после нескольких циклов заряда-разряда. Со временем ресурс элементов питания падает. Есть вероятность, что уменьшение ресурса будет связано с отдельным элементом. Тогда прибор покажет разряд, но во внешнем зарядном устройстве все элементы кроме одного будут заряжены. Следует заменить разряженный элемент.

Примечание:

- Использование подсветки сокращает время работы аккумуляторов без подзарядки.

СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Драгоценных металлов прибор не содержит.


ИРК-ПРО

При включении мостовых измерений (ИРК-ПРО), прибор может использоваться для:




- измерения сопротивления изоляции;
- измерения электрической емкости и расстояния до места разбитости пар;
- измерения сопротивления шлейфа и омической асимметрии;
- измерения расстояния до повреждения изоляции;
- измерения расстояния до места обрыва кабеля;
- определения длины кабеля;
- измерения напряжения на кабеле.

ВКЛЮЧЕНИЕ МОСТОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

При включении прибор автоматически выбирает работу с ИРК-ПРО в режиме вольтметра. Для включения мостовых измерений после работы с ИЗМЕРИТЕЛЕМ ЗАТУХАНИЯ следует:

<p>Нажав кнопку  войти в МЕНЮ 1.</p> <p>Выбрать пункт ИРК-ПРО Нажать кнопку [OK]</p>	<table border="1"><tr><td>усреднение по</td><td>001</td></tr><tr><td>Автоотключение</td><td>ДА</td></tr><tr><td>входы</td><td>разд</td></tr><tr><td colspan="2">-----</td></tr><tr><td>ИРК-ПРО</td><td>▶</td></tr><tr><td colspan="2">-----</td></tr><tr><td>Согласование</td><td>120</td></tr><tr><td>Батарея</td><td>4,8</td></tr></table>	усреднение по	001	Автоотключение	ДА	входы	разд	-----		ИРК-ПРО	▶	-----		Согласование	120	Батарея	4,8
усреднение по	001																
Автоотключение	ДА																
входы	разд																











ИРК-ПРО	▶																

Согласование	120																
Батарея	4,8																
<p>После включения появляется режим ВОЛЬТМЕТР.</p> <p>В измерительном экране прибор выводит одновременно переменную и постоянную составляющие напряжения в выбранной коммутации. Убедитесь, что во всех коммутациях отсутствует напряжение.</p>	<table border="1"><tr><td>АС:</td><td></td></tr><tr><td>ВС:</td><td>~011.2</td></tr><tr><td>АВ: ~011.2</td><td rowspan="2">+005.3</td></tr><tr><td>+005.3</td></tr><tr><td>[OK] фильтр</td><td>[=>] цикл</td></tr></table>	АС:		ВС:	~011.2	АВ: ~011.2	+005.3	+005.3	[OK] фильтр	[=>] цикл							
АС:																	
ВС:	~011.2																
АВ: ~011.2	+005.3																
+005.3																	
[OK] фильтр	[=>] цикл																

ВНИМАНИЕ! Прибор измеряет напряжение в диапазоне 0-300 В.

Управление и проверка

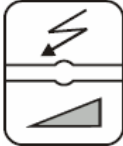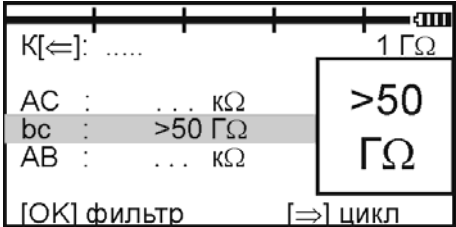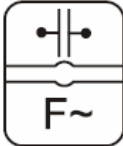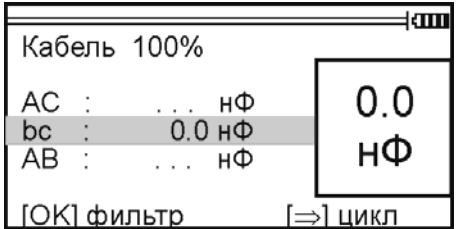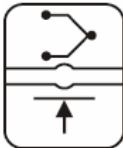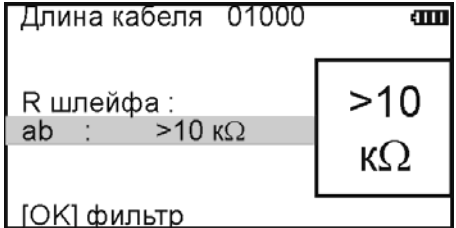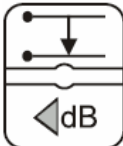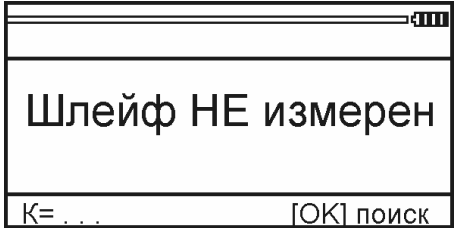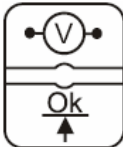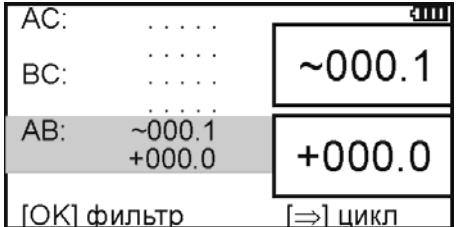
Не подключая измерительные провода, включите по очереди измерительные режимы. Вид экрана показан на рисунке.

Измерительные режимы	Кнопка	Экран
ИЗОЛЯЦИЯ		
ЕМКОСТЬ		
ШЛЕЙФ		
УТЕЧКА		
ВОЛЬТМЕТР		

Измерительный экран

Прибор проводит измерения электрических параметров кабеля в измерительных режимах: ИЗОЛЯЦИЯ, ЕМКОСТЬ, ШЛЕЙФ. Режим ВОЛЬТМЕТР служит для контроля напряжения в линии.

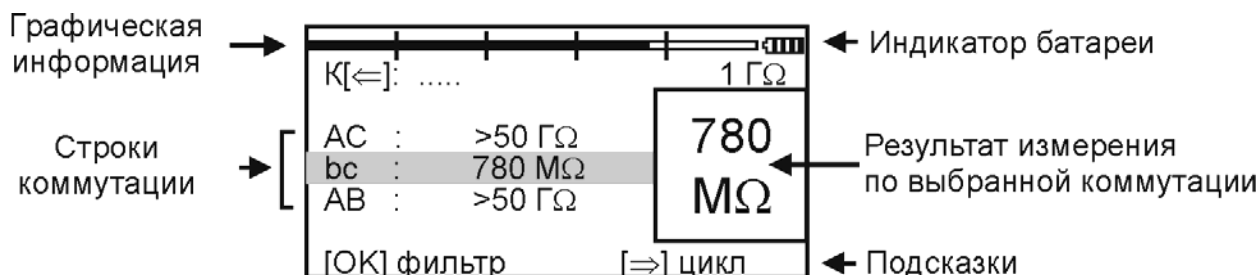В каждом режиме все измерения проводятся в измерительном экране. Верхняя часть экрана содержит графическую информацию. Это или карта кабеля, или полоска-индикатор, как в измерительном экране режима ИЗОЛЯЦИЯ, показанном на рисунке.




На экран выведены три строки коммутации, которые показывают результат измерения между проводами AC, BC и AB. Кнопками ▲▼ измеритель выбирает нужную коммутацию. В выбранной строке прибор непрерывно проводит измерения между обозначенными проводами и одновременно показывает их в большом окне для удобства чтения.

Внизу экрана строка подсказки: кнопка [OK] запускает фильтр, чтобы получить однозначный результат в условиях помех. После работы фильтра результат будет зафиксирован в большом окне, а прибор продолжит текущие измерения в строке коммутации.


Еще одна подсказка: кнопка ► запускает измерительный цикл, чтобы провести измерения по всем коммутациям. Прибор измерит фильтром по очереди все коммутации и вернется в исходную строку. В соседних строках будет показан зафиксированный результат, а в исходной строке зафиксированный результат будет показан в большом окне. В самой строке прибор продолжит непрерывно выводить текущие измерения.

Меню 1

Параметры измерительного цикла задаются в Меню 1 каждого режима.

Вход кнопкой  .

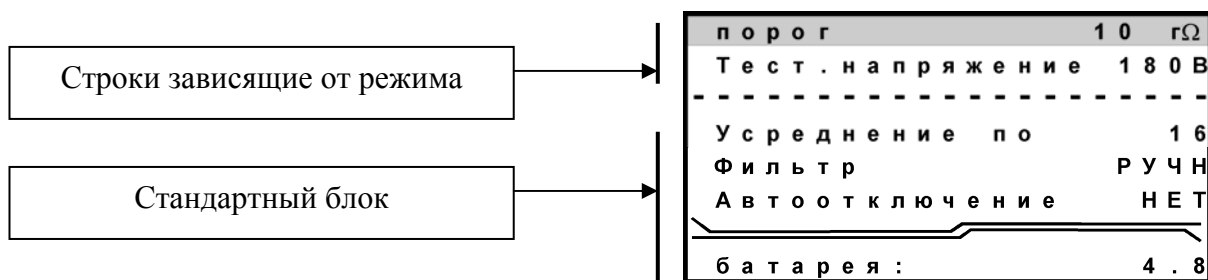Экран Меню разделен на 3 части разного назначения, как показано на рисунке.




Хождение по пунктам меню кнопками ▲▼. Изменение заданного параметра кнопкой [OK].


Стандартный блок (общий для любого режима) содержит:

- количество усреднений (определяет время работы фильтра);
- режимы работы фильтра: РУЧНОЙ или АВТО;
- функция автоотключения прибора (ДА – работает, НЕТ – выключена)

После установки возврат в измерительный экран кнопкой ◀.

Меню 2

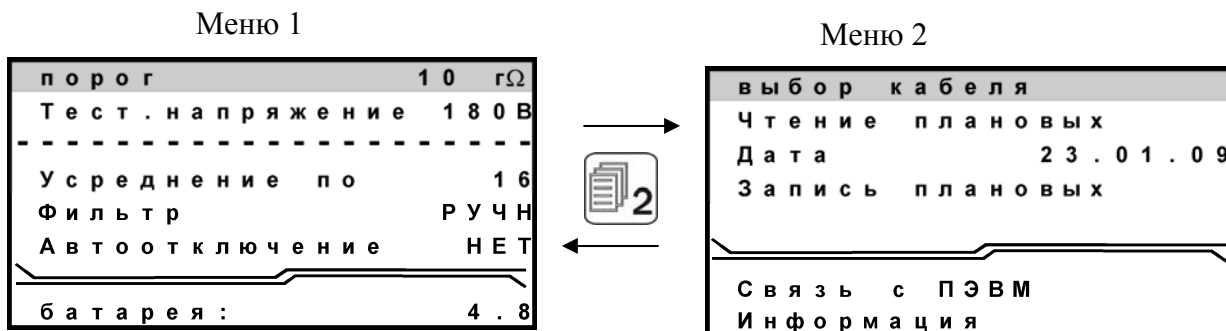Меню 2 включается при повторном нажатии кнопки . Оно содержит Список кабелей - «Выбор кабеля» и Плановые измерения. Нажимая кнопку Меню можно переходить от Меню 1 к Меню 2 и обратно:



Возврат в измерительный экран кнопкой ◀.

«Карман» для кабеля

Войти в «карман» можно нажатием кнопки .

В «кармане» всегда помещается выбранный из Списка кабель, чтобы можно было оперативно ввести или изменить параметры кабеля. По умолчанию в «кармане» находится «Кабель 100%», для которого можно ввести длину кабеля в метрах.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Режим «ИЗОЛЯЦИЯ»

Измерение сопротивления изоляции

При измерении сопротивления изоляции кабелей необходимо отключать от постороннего напряжения. Если на жиле есть постороннее постоянное напряжение, показания меняются от перемены измерительных проводов местами. Изменение показаний невелико: например, при постоянном напряжении на кабеле 30 В и сопротивлении 0 кОм прибор покажет 20 кОм вместо 0 кОм.

Во время измерения не рекомендуется держать руками изоляторы штекеров измерительных проводов. При повышенной влажности может возникнуть дополнительный канал проводимости.

Перед включением фильтра необходимо дождаться полной зарядки кабеля. При подключении прибора к длинному кабелю показания могут расти, пока кабель заряжается от испытательного напряжения. При смене коммутации измерительных проводов предыдущий контакт автоматически разряжается.

K[←]:	1 ГΩ
AC : >50 ГΩ	780 MΩ
bc : 780 MΩ	
AB : >50 ГΩ	
[OK] фильтр	[⇒] цикл

Установка тестового напряжения 400 или 180В

Для определения дефекта изоляции требуется подавать на кабель напряжение не менее 400В. Иногда измерителям необходимо провести измерения сопротивления изоляции, не отключая защиту на импортном оборудовании. Для этого в приборе предусмотрено пониженное тестовое напряжение 180В. При первом включении прибор включает пониженное напряжение 180В. Если Вы установили напряжение 400В, прибор это запомнит. При следующем включении прибор будет выставлять то напряжение, которое Вы установили последним. Устанавливается испытательное напряжение в Меню 1 в пункте <Тест. напряжение> кнопкой [OK].

порог	10 ГΩ
Тест.напряжение	180 В

Усреднение по	16
Фильтр	РУЧН
Автоотключение	НЕТ

батарея:	4.8

Пороговое значение

Верхняя полоска-индикатор имитирует движение стрелки до порогового уровня, устанавливаемого самим пользователем (величина порога указана под индикатором справа). Это удобно при работах по приемке-сдаче кабеля, чтобы сразу видеть достижение порога. Когда величина сопротивления изоляции превысит пороговый уровень – подается звуковой сигнал. В Меню 1 можно установить любой порог от 1 МОм до 30 ГОм. По умолчанию при включении устанавливается 10 ГОм.

K[←]:		1 ГΩ
AC :	>50 ГΩ	780 MΩ
bc :	780 MΩ	
AB :	>50 ГΩ	
[OK] фильтр		[⇒] цикл

Режим «ЕМКОСТЬ»

Измерения с паспортной точностью проводятся на кабелях с сопротивлением шлейфа до 2 кОм (60 км магистраль и 15 км ГТС) и с сопротивлением изоляции не менее 50 кОм. Информация над строками коммутации показывает расстояние до обрыва, пересчитанное по емкости. Если Вам нужно только измерить электрическую емкость, то после включения прибора сразу переходите в измерительный экран. Прибор по умолчанию сам выберет «Кабель 100%» (неизвестный кабель) и не будет отвлекать Вас выводом на экран расстояния и карты кабеля.

Кабель 100%		100%
AC :	... нФ	34.9 нФ
bc :	34.9 нФ	
AB :	... нФ	
[OK] фильтр		[⇒] цикл

Режим «ШЛЕЙФ»

В измерительном экране прибор непрерывно измеряет сопротивление шлейфа между проводами А и В. Чтобы измерить шлейф с максимальной точностью, включите фильтр кнопкой ОК. В верхней части экрана прибор показывает длину кабеля. Если длина неизвестна и в Списке выбрана «Марка кабеля», то прибор рассчитывает длину кабеля по выбранной марке и температуре грунта.

Длина кабеля 01000	☐☐☐
R шлейфа :	347.1 Ω
ab : 347 Ω	
[OK] фильтр	

Измерение омической асимметрии

Замкните испытуемые жилы на дальнем конце между собой и на оболочку кабеля (или на любую обратную жилу). Провода А и В подключите к испытуемым жилам, провод С к оболочке (если С не подключен, будет сигнал R_{ут} > 20 МОм). В режиме ШЛЕЙФ включите фильтр. После работы бегущей строки прибор запомнит сопротивление шлейфа. Войдите в Меню 1 и выберите пункт <Омич.асимметрия>. Запуск и повтор измерения кнопкой [OK].

Меню1 режима ШЛЕЙФ

коррекция нуля	▶
Омич. асимметрия	▶

Усреднение по	16
Фильтр	РУЧН
Автоотключение	НЕТ

батарея:	4.8

Вольтметр и генератор

Генератор: в Меню 1 вольтметра

Рефлектометр	▶
Генератор на АВ	ВЫКЛ

Усреднение по	16
Фильтр	РУЧН
Автоотключение	НЕТ

батарея:	4.8

Кнопка [OK] включает/выключает сигнал генератора для поиска пары на дальнем конце на частоте около 500 Гц. Генератор подается на ту коммутацию, с которой Вы вышли в Меню 1. Если Вы проводили измерения напряжения между А и В, то генератор подаст сигнал в пару АВ (показано в строке).

Измерительный экран вольтметра

АС:	☐☐☐
ВС:	~011.2
АВ:	~011.2	
	+005.3	+005.3
[OK] фильтр		[⇒] цикл

В измерительном экране режима ВОЛЬТМЕТР прибор выводит одновременно переменное и постоянное напряжение в выбранной коммутации.

Часто задаваемые вопросы

Для чего нужен режим фильтра «АВТО»?

Есть ситуации, когда измерителю неудобно одновременно работать с проводами и управлять прибором. Например, работая на морозе, желательно проверять изоляцию пар, не нажимая никаких кнопок. При низких температурах работа ЖК дисплея всегда замедляется и быстро меняющиеся цифры немного смазываются. Поэтому удобнее использовать фильтр АВТО. Если Вы включите в этом режиме цикл (кнопка ►), то прибор будет постоянно перемерять все коммутации АС, ВС, АВ.

Почему в режиме «ЦИКЛ» измерения сопротивления изоляции медленнее?

Когда Вы включаете фильтр вручную кнопкой [ОК], Вы всегда видите в измерительной строке, зарядился кабель или нет. Фильтр Вы включаете после полной зарядки. А цикл работает автоматически. Поэтому в работе цикла предусмотрено автоматическое время зарядки кабеля. Если работа цикла слишком медленная, измеритель может уменьшить количество усреднений фильтра в Меню 1.

Что лучше – уменьшать или увеличивать количество усреднений фильтра?

Это зависит от условий измерений. Если показания стабильные, то удобнее сократить время работы фильтра. Если в линии помехи, то результат будет тем точнее, чем больше установлено усреднений.

После работы фильтра результат в большом окне не меняется. Как снова запустить в большом окне режим контроля?

- Можно снова нажать кнопку режима
- Можно шагнуть на соседнюю строку коммутации и обратно

Можно ли применять свои измерительные провода, не из комплекта?

Можно использовать провода не из комплекта прибора. Но в этом случае нужно провести коррекцию проводов, чтобы они не вносили погрешности при измерении сопротивления токопроводящей жилы или шлейфа. В режиме ШЛЕЙФ провода А и В замыкают друг на друга. В Меню 1 запускают коррекцию проводов. Если после этого Вы снова начали использовать штатный комплект проводов, то снова проведите коррекцию.

Хорошо, чтобы нажатие кнопки сопровождалось звуком. Можно это сделать?

Можно включить и отключить звук кнопок в Меню 2 в пункте <Информация>.


Как увеличить время измерений без замены аккумуляторов?

- Установив тестовое напряжение 180 В.
- Выключив подсветку

ПОИСК ДЕФЕКТА ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЯ

Принцип поиска

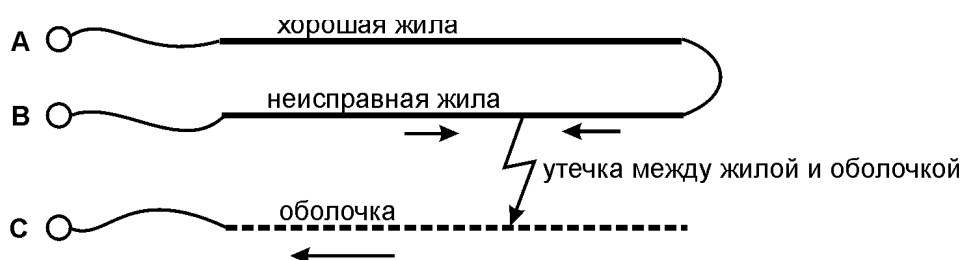Схема измерения показана на рисунке.



Измерительный провод с разъема В подключают к неисправной жиле кабеля, провод А - к исправной жиле, провод С подключают к оболочке кабеля. Жила с плохой изоляцией соединяется на дальнем конце кабеля с исправной жилой кабеля. На шлейф АВ прибор подает испытательное напряжение относительно оболочки кабеля. Через жилу В на оболочку через сопротивление дефектного участка протекает постоянный ток. При этом между разъемами А и В устанавливается разность потенциалов, которая зависит от расстояния до повреждения и сопротивления дефекта. Прибор производит прецизионное измерение разности потенциалов и тока утечки, фильтрацию и усреднение данных для устранения влияния помех и рассчитывает расстояние от места подключения прибора до повреждения.

Прибор позволяет с высокой точностью определять расстояние до места повреждения изоляции с переходным сопротивлением дефекта от 0 до 20 МОм. Высокие метрологические характеристики ИРК-ПРО вызывают у некоторых измерителей впечатление, что достаточно подключить прибор к линии и всегда получишь нужный результат – точное расстояние до дефекта кабеля. Однако следует помнить, что даже идеальный прибор необходимо использовать правильно, иначе могут возникать существенные ошибки не из-за погрешности прибора, а из-за некорректной работы. Какие характерные ошибки могут приводить к неверным результатам?

Не одно повреждение на кабеле

На кабеле вовремя не были проведены плановые измерения. При этом могут возникать повреждения изоляции, о которых не догадывается пользователь аппаратуры. Например, сначала «затекла» одна муфта и сопротивление изоляции в ней понизилось до 8 МОм. Кабель продолжали эксплуатировать, пока в другой муфте не произошло повреждение и сопротивление в ней понизилось до 1 МОм. Первая муфта находится на расстоянии 2 км от станции, а вторая на расстоянии 5 км. Все мосты постоянного тока устроены так, что определяют одно повреждение. Два повреждения, накладываясь друг на друга, дают смешанную картину. В нашем случае эти два повреждения будут давать картину, как будто одно повреждение с сопротивлением 890 кОм находится на расстоянии 2 км 625 м. То есть ошибка измерения 625 м.

Неправильно введена длина кабеля

При определении места повреждения изоляции прибор сначала измеряет шлейф. Тем самым он запоминает длину кабеля L в Омах. Затем прибор измеряет расстояние до повреждения изоляции. Измерительная схема ИРК-ПРО измеряет расстояние до повреждения X в Омах. Когда прибор получает расстояние до повреждения X в Омах, он делит его на длину кабеля L в Омах. Тем самым прибор определяет относительное расстояние до повреждения в тысячных долях длины. Это очень точное измерение,

допускается ошибка не более 0,001. Результат прибор выводит на экран, когда не введена длина кабеля. Этот режим называется «Кабель 100%», а расстояние до повреждения показано на экране с точностью до десятых долей процента от длины кабеля.

Чтобы получить расстояние в метрах, прибору надо относительное расстояние в процентах умножить на введенную измерителем длину кабеля. Вот здесь появляется возможность ошибки. В одном случае измерители указывают приблизительную длину кабеля – например, 3 400 м, а на самом деле длина кабеля 3450 м. Если повреждение находится посередине, то не указанные 50 метров, умноженные на относительное расстояние, дадут ошибку в 25 м. Если указывается приблизительная длина кабеля, то лучше проводить измерения с того конца, к которому ближе дефект, чтобы минимизировать ошибку из-за неточного указания длины.

В другом случае измерители пользуются специальной функцией прибора, которая рассчитывает длину кабеля по измеренному шлейфу, если указана марка кабеля и температура почвы (пункт «Марка кабеля»). Однако используемые справочные значения удельного сопротивления жилы кабеля могут отличаться от реальных в границах технологии изготовления кабеля. Разрешенный допуск может достигать 10 %, а значит и ошибка расчетов может достигать соответствующих значений. Кроме того, возникает дополнительная ошибка в определении температуры почвы, да и температура почвы меняется вдоль кабеля. Попробуйте изменить введенную температуру на 3-5°C и посмотрите, как изменится результат. Измерителям следует помнить, что когда они пользуются функцией расчета длина по марке кабеля и температуре, они заведомо получают приблизительный результат. Точный результат может быть получен, если введена точная длина кабеля.

Не удается подобрать хорошую жилу

Если повреждены все жилы кабеля, то на обратной жиле тоже будет повреждение. Тогда это повреждение наложится на первое повреждение и даст смещение результата в сторону подключения обратной жилы. Если измерить расстояние до повреждения с разных концов кабеля, то сумма показаний будет больше длины кабеля. В предельном случае, когда все жилы повреждены одинаково, прибор всегда будет показывать повреждение на дальнем конце кабеля, с какого конца ни проводилось бы измерение.

В таком случае лучше всего использовать вспомогательный кабель. Если есть техническая возможность, допустимо закольцевать измерение через другие неповрежденные кабели – то есть присоединить к неисправной жиле на дальнем конце две жилы из другого кабеля и вывести их на прибор (возможно, через другие соединения, если кабель идет не параллельно неисправному). В принципе длина и марка вспомогательного кабеля безразличны. Конечно, следует учитывать, что сложная пространственная конфигурация может привести к дополнительным помехам при измерении.

Часто бывает так, что вспомогательный кабель не используется, а измеритель использует специальную функцию измерения коэффициента соотношения дефектов К. В этом случае следует быть уверенным, что повреждение жил кабеля произошли в одном месте (одной муфте), иначе результат измерения будет неверным. Измеряя К следует убедиться, что показания не плывут, а стабильны. Дело в том, что иногда при измерениях дефект начинает подсушиваться измерительным напряжением, и соотношение сопротивлений начинает меняться. Надо измерить К несколько раз, и если показания стабильны, сразу же замкнуть шлейф на дальнем конце и измерить расстояние до повреждения. Иногда измеритель проводит измерение расстояния позже измерения К, а картина уже изменилась, и результат получается неверный.

Чтобы проверить результат, лучше провести измерения с двух концов (в том числе и К) и убедиться, что сумма показаний равна длине кабеля.

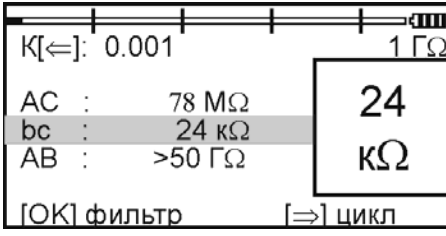


Коэффициент К показывает отношение дополнительной погрешности ΔK , возникающей при использовании расчетов, к паспортной погрешности измерения Δ :



$$\Delta K = K \times \Delta$$

Достоверное определение расстояния возможно при $K < 10$. Точность измерения близка к паспортной при $K < 0,1$ для высокоомных дефектов (свыше 100 кОм). Для дефектов с сопротивлением ниже 100 кОм метод дает дополнительную погрешность. При уменьшении переходного сопротивления на относительно «хорошей» жиле Ra ниже значения 20 кОм погрешность резко возрастает и метод может быть использован только для приблизительной ориентировки при поиске неисправной муфты. В этом случае мы рекомендуем пользоваться рефлектометрическими измерениями или использовать вспомогательный кабель.

Измерение расстояния до места повреждения изоляции кабеля

Измерения ВСЕГДА проводятся в три обязательных этапа:

<p>1. Поиск обратной жилы. В Меню 1 режима ИЗОЛЯЦИЯ устанавливаются тестовое напряжение 400 В. Провод С подключают к оболочке кабеля. На холостом ходу проводом В ищут плохую жилу кабеля с пониженной изоляцией, контролируя сопротивление изоляции в строке ВС. Затем проводом А выбирают хорошую жилу кабеля, контролируя сопротивление изоляции в строке АС. Соотношение их сопротивлений должно быть не хуже 400. Чтобы проверить соотношение, кнопкой ◀ измеряют коэффициент К (подсказка на экране рядом с «К»), который должен быть не больше 0,005.</p>	
<p>2. Включают режим ШЛЕЙФ, замыкают шлейф на дальнем конце между плохой и хорошей жилами. По показаниям прибора контролируют качество соединения на дальнем конце. После выполнения соединения кнопкой [OK] запускают измерение шлейфа фильтром. <u>Работа фильтра обязательна!</u> <i>Примечание:</i> Вверху экрана прибор показывает длину кабеля.</p>	
<p>3. Включают режим УТЕЧКА и запускают поиск неисправности кнопкой [OK]. После работы бегущей строки прибор покажет расстояние до повреждения изоляции. В верхней части экрана карта кабеля показывает, на каком участке повреждение. Ниже выведен результат измерения расстояния до места понижения сопротивления изоляции кабеля X. Значок рядом с «X» (а или b) показывает, на какой жиле повреждение: к этой жиле подключен провод А или В.</p>	
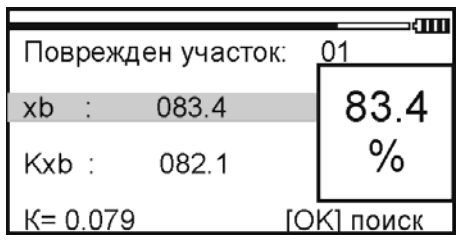
<p>В строке Kxb: выводится результат, пересчитанный с помощью коэффициента К. Если Вы уверены, что все жилы кабеля повреждены в одном месте, и не удастся подобрать жилу с хорошей изоляцией, можно воспользоваться расчетом с коэффициентом К. При измерении коэффициента К в первом пункте «Поиск обратной жилы» следует подобрать обратную жилу с наименьшим К.</p>	
<p>Если в большом окне загорелась надпись $R_{yt} > 20$ МОм, прибор сообщает, что сопротивление повреждения больше того, при котором может быть надежно измерено расстояние или отсутствует контакт провода С с оболочкой. Проверьте подключение провода С к оболочке. Если Вы восстановили контакт, прибор автоматически запустит измерение. <i>Примечание:</i> блокировку 20 МОм можно снять в <Инфо>.</p>	

Работа с геофизическим, несимметричным или вспомогательным кабелем

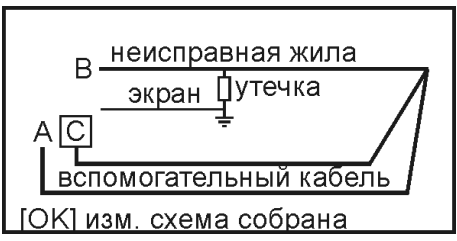
Вспомогательный кабель может потребоваться в следующих случаях:

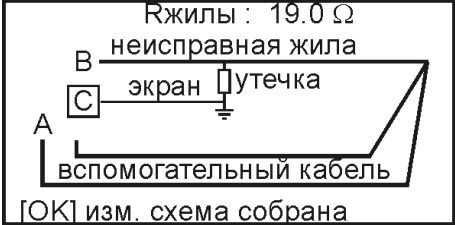

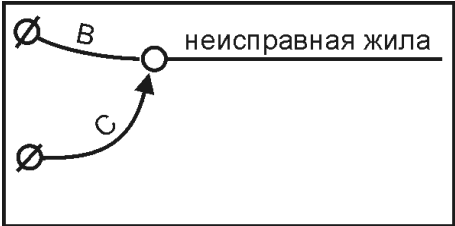
- у всех жил примерно одинаковое сопротивление изоляции ($K > 10$) и невозможно определить расстояние через поправочный коэффициент
- показания "плывут", коэффициент К меняет свое значение от измерения к измерению
- сопротивление изоляции жилы А меньше 20 кОм.

Вспомогательным кабелем могут служить кабели, проложенные в других направлениях и закольцованные на неисправный кабель. Это также может быть кабель, в полевых условиях размотанный вдоль неисправного.

Порядок работы с несимметричным кабелем такой же, как и вспомогательным. В несимметричном кабеле роль вспомогательного кабеля играет несимметричный проводник – жилы и экран кабеля (например, служебные жилы и экран коаксиального кабеля). Этим методом можно пользоваться и для кабеля со вставками (из Списка).

Для геофизического кабеля (или любого кабеля на барабане) вспомогательных жил не нужно. Измерительные провода А и С подключаются непосредственно к кабелю.

<p>Включите режим УТЕЧКА и войдите в Меню 1. Выделен пункт <Несимметрич. Кабель>. Подтвердите выбор – [ОК]. На экране появится измерительная схема, которую надо выполнить. Согласно показанной схеме подключите две жилы вспомогательного кабеля к неисправной жиле на дальнем конце кабеля. Измерительный провод А подключите к одной из вспомогательных жил, провод С к другой вспомогательной жиле, а провод В к неисправной жиле кабеля. Собрав схему, нажмите [ОК].</p>	
---	--

<p>Сначала прибор измерит сопротивление между проводом А и В, то есть сопротивление неисправной жилы и подключенной вспомогательной. Этот результат будет выведен на экран: R_{ab}. Само по себе это значение не нужно, но позволяет контролировать правильность подключения. Затем прибор закончит первый этап измерений и покажет сопротивление плохой жилы “R жилы”, подаст сигнал и покажет, что провод С следует подключить к экрану кабеля (земле).</p>	
<p>Измерительный провод С отсоедините от вспомогательной жилы и подсоедините к экрану кабеля. Нажмите кнопку [OK]. Прибор покажет расстояние до повреждения неисправного кабеля в процентах длины для неизвестного кабеля или в метрах, если длина введена.</p>	
<p>Если неисправная жила диаметром больше 1,2 мм, то измерительный провод В может внести дополнительную погрешность. Чтобы проверить это, подключите провод С к началу неисправной жилы, куда подключен В. Повторите последнее измерение, нажав кнопку [OK]. Если результат отличен от 0, то его надо вычесть из полученного расстояния до дефекта.</p>	

Варианты поиска

Чтобы измерить расстояние до повреждения изоляции, нужно до начала измерений в Списке выбрать нужный кабель, а затем перейти к измерениям. Как правильно сделать выбор в различных случаях?


Как найти расстояние в процентах длины

Этот режим называется «Кабель 100%». Он устанавливается по умолчанию при включении прибора. Поэтому можно сразу переходить к измерению. Результат показывается в % длины.


Только для кабеля без вставок!

Расстояние в метрах. Ввод длины кабеля без вставок



Чтобы получить результат в метрах, нужно известную длину кабеля ввести в «Кабель 100%».

Нажмите кнопку . Прибор покажет, что Вы работаете с «Кабелем 100%» и выделит строку <длина кабеля>. Нажмите [OK] и введите нужную длину, пользуясь подсказками в нижних строчках на экране. Переходите к измерениям.

Только для кабеля без вставок!

КАБЕЛЬ 100%	
Длина кабеля	01000
	

Как рассчитать длину кабеля по марке и температуре

В Меню 2 (нажмите два раза кнопку ) в пункте <Выбор кабеля> выберите служебный кабель <Марка кабеля>. После подтверждения выбора служебный кабель окажется в «кармане», а прибор вернет Вас назад в Меню. Нажмите кнопку  , в пункте <тип> кнопкой [OK] выберите нужный тип кабеля. Теперь надо установить температуру грунта. Можно ввести ее вручную, а можно взять из справочника, который хранится в памяти прибора. Для этого в пункте <зона> кнопкой [OK] найдите Вашу климатическую зону. Прибор будет работать со значением температуры (показана в строке $t^{\circ}\text{C}$), взятой из справочника в соответствии с датой, установленной в пункте <Дата> (Меню 2).

Только для кабеля без вставок!

МАРКА КАБЕЛЯ		
тип	[зкп	1.2]
Раб. емкость		036.9
$t^{\circ}\text{C}$ грунта		+20
Зона	РУЧНОЙ ВВОД	
Rшл (Ом/км)		xxx.xx

Как ввести свое значение погонного сопротивления шлейфа?

Справочные значения Rшл приведены в табл. типов (марок) кабелей. Можно ввести свое значение Rшл при 20°C вместо крестиков в последней строке Меню, нажав кнопку [OK]. Если установить Rшл=000.00, то прибор обратится к своей памяти, а на экране появятся крестики, как на предыдущем рисунке.

Примечание: программное обеспечение позволяет создавать свои списки типов (марок) кабелей.

МАРКА КАБЕЛЯ		
тип	[зкп	1.2]
Раб. емкость		036.9
$t^{\circ}\text{C}$ грунта		+20
Зона	РУЧНОЙ ВВОД	
Rшл (Ом/км)		036.12

Кабель с участками из разных марок кабеля

Такой кабель должен быть предварительно занесен в <Список кабелей>. Войдите в Меню 2 и в пункте <Выбор кабеля> листайте Список до нужного кабеля. Нажмите [ОК]. Расстояние до места повреждения будет автоматически рассчитано по параметрам кабеля в памяти прибора. Изменить или просмотреть их можно в «кармане».	<table border="1"><tr><td>Список кабелей</td></tr><tr><td>Кабель 100%</td></tr><tr><td>МАРКА КАБЕЛЯ</td></tr><tr><td>01-я запись</td></tr><tr><td>02-я запись</td></tr><tr><td>03-я запись</td></tr><tr><td>04-я запись</td></tr><tr><td>05-я запись</td></tr><tr><td>06-я запись</td></tr></table>	Список кабелей	Кабель 100%	МАРКА КАБЕЛЯ	01-я запись	02-я запись	03-я запись	04-я запись	05-я запись	06-я запись
Список кабелей										
Кабель 100%										
МАРКА КАБЕЛЯ										
01-я запись										
02-я запись										
03-я запись										
04-я запись										
05-я запись										
06-я запись										

Работа со списком кабелей

Чтобы быстро и эффективно отыскать повреждение на кабеле, в памяти прибора хранятся сведения о рабочих кабелях измерителя. База Данных прибора хранит информацию о параметрах кабелей, с которыми проводилась работа, и включает в себя ведение «Списка кабелей», ввод и корректировку параметров кабелей.

Параметры кабелей, с которыми измеритель работает постоянно, заносятся в Список. Список может быть создан вручную на приборе; или на компьютере – а затем перенесен в прибор через ИК-связь.

В записи хранятся следующие параметры кабеля: имя кабеля, количество пар, тип, длина, удельная емкость и коэффициент укорочения каждого участка кабеля. Любой измеритель может пользоваться записями и редактировать их. Чтобы защитить Базу данных от случайного вторжения, рекомендуется создавать ее на компьютере, а затем переносить в прибор.


Если измерителю вообще ничего не известно про кабель или он хочет работать как раньше (не обращаясь к записи), он использует специальный кабель под названием «Кабель 100%» (первый в Списке). Этот пункт как бы превращает прибор в первые модели, где расстояние рассчитывалось в процентах длины или длина вводилась вручную. При включении прибор всегда сам выбирает «Кабель 100%», поэтому измеритель при желании может вообще никогда не пользоваться Списком кабелей.

Второй специальный кабель в Списке это «Марка кабеля». Можно выбрать марку кабеля и задать температуру грунта, чтобы прибор рассчитал длину кабеля по шлейфу и температуре или по удельной емкости (для обрыва).

При выборе кабеля из Списка расстояние до места повреждения будет автоматически рассчитано по параметрам кабеля, хранящимся в памяти прибора. Если Вы записали участки по числу муфт, то прибор покажет карту кабеля, где видно, какая муфта повреждена.

К прибору прилагается программа для создания Базы данных на компьютере и программа расчета точного расстояния. Программа расчета нужна, если кабель не занесен в Список, но требуется оперативно провести поиск дефекта. Вы можете работать с «Кабелем 100%», который выбирается по умолчанию при включении прибора. Вы укажете программе результат измерения, а она сделает точный расчет расстояния по указанным параметрам кабеля. Программа учитывает и разницу температур вдоль кабеля.

Как создать, просмотреть и изменить запись в Списке кабелей связи

Список кабелей находится в Меню 2 (нажмите два раза кнопку ) в пункте

<Выбор кабеля>. Создать свои списки Вы можете на компьютере и перенести их затем в прибор. Чтобы записать или изменить параметры кабеля вручную, нужно выбрать запись (пустую вначале) и нажать кнопку [OK]. Прибор подтвердит выбор кабеля и вернет Вас в Меню 2.

Нажмите кнопку , увидите выбранной кабель (шаблон записи) с пунктами редактирования:

01-я запись		←	Имя кабеля
Пар	0100	←	Число пар для плановых измерений
Участок 01 [⇒]	из 05	←	Номер участка кабеля
Тип	ЗКП]	Параметры, вводимые для выбранного участка
Длина	01000		
Раб. емкость	038.3		
Ршл (Ом/км)	xxx.xx		

Ввод параметров кабеля для поиска неисправности начинается с 3 строки:

<Участок 01 [⇒] из 05>

Этот пункт показывает, с каким участком из общего количества участков кабеля Вы работаете. На рисунке выбран первый участок, а всего участков пять. Листать участки можно кнопкой ► (подсказка у номера участка). По каждому участку ввод параметров в строках 4,5,6.

Изменить количество участков можно, нажав [OK]. В пустой записи установлено 5 участков. Если на Вашем кабеле меньшее количество участков, можно не менять это число, а внести нужные параметры в те участки, что существуют. В лишних участках длина установлена 0 м, то есть до ввода длины участка эти участки как бы не существуют.

Пример: кабель без вставок. Можно не трогать количество участков и ничего не листать, а просто внести параметры кабеля сразу на страничке первого участка.

Ввод параметров – нажимая кнопку [OK] и следуя при необходимости подсказкам.

4 строка: ввод типа (марки) кабеля на данном участке.

5 строка: ввод длины участка.

6 строка: ввод рабочей емкости кабеля на данном участке, если она отличается от справочной. Справочная емкость появляется вместе с вводом типа (марки) кабеля.


7 строка: ввод погонного сопротивления шлейфа. Значок xxx.xx показывает, что значение погонного сопротивления соответствует выбранному типу кабеля. Если после ввода Вашего значения Ршл Вы хотите, не выключая прибор, вернуться к справочным значениям Ршл из памяти прибора, то установите Ршл= 000.00. Прибор обратится к своей памяти, а на экране появятся крестики, как на рисунке.

Таблица типов (марок) кабелей

№	Марка кабеля	Полное название кабеля	Диаметр, мм	Емкость, нF/км
1	ЗКП	ЗКП-1х4х1,2	1,2	36,9
2	КМ-4	КМ-4	0,9	38
3	КС .64	КСПЗП	0,64	35
4	КС 0.9	КСПЗП	0,9	35
5	КС 1.2	КСПЗП	1,2	43,5
6	МКПАБП	МКПАБП	1,05	23,5
7	МКС	МКС	1,2	24,5
8	ПР 0.9	ПРППМ	0,9	50
9	ПР 1.2	ПРППМ	1,2	56
10	ТГ 0.4	ТГ	0,4	50
11	ТГ 0.5	ТГ	0,5	50
12	ТЗ 0.9	ТЗ	0,9	31
13	ТЗ 1.2	ТЗ	1,2	35
14	ТП .32	ТПП	0,32	45
15	ТП 0.4	ТПП	0,4	45
16	ТП 0.5	ТПП	0,5	45
17	СRQКО	СRQКО	1,2	49,5

Как записать имя кабеля?

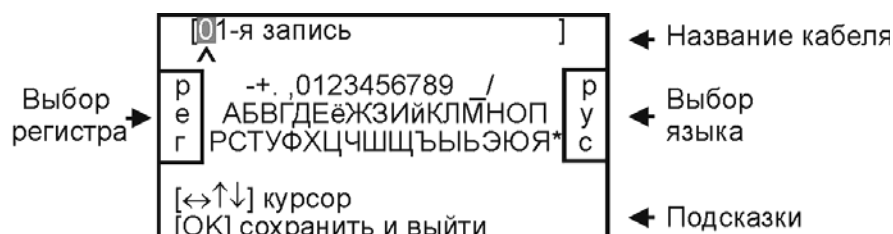Выберите первую строку в <Параметрах кабеля>, вначале там стоит номер записи (напр. «2-я запись»). Нажмите [OK] и войдите в редактор имени:



Курсор выделяет ту букву или цифру, которую Вы меняете. Подведя курсор к нужному значку (он выделяется черным квадратом), кнопкой ▼ спуститесь в выбор знаков. Навигационными кнопками можно выбрать любой значок, который тут же появится в имени кабеля. Фиксируется выбор кнопкой [OK].

Чтобы менять буквы на большие и малые, нужно кнопкой ◀ уйти в поле регистра РЕГ – он размещен в левом поле экрана, и следовать подсказке: кнопка [OK] осуществляет выбор.

Правое поле РУС/ЛАТ кнопкой [OK] меняет шрифт на латинский или русский.

Часто задаваемые вопросы

Что будет, если не измерить шлейф фильтром и включить утечку?

Если это первое измерение шлейфа, то прибор просто не включит поиск повреждения, потому что ему не с чем сравнивать результат. Если Вы уже измерили шлейф фильтром, то прибор запомнил это значение и принял его за длину кабеля. С этой величиной он будет сравнивать сопротивление жилы до места повреждения. Если Вы проводите измерения на одном и том же шлейфе, то перемерять его не обязательно. Вы можете несколько раз запускать поиск.

Но если Вы перед поиском неисправности измерили фильтром другой шлейф, а он отличается от шлейфа с неисправностью, то Вы получите ошибочный результат поиска неисправности.

Что будет, если перепутаны провода А и В, и плохой провод подключен к А?

На экране Вы увидите значок «а» рядом с расстоянием «Х». По схеме требуется, чтобы жила В была неисправной (значок «Хв»). Если показано «Ха», это в принципе не влияет на результат, но мы рекомендуем поменять местами провода «А» и «В» – иначе измерение производится не сразу через неисправную жилу, а сначала через хорошую жилу, что может привести к дополнительной погрешности.

Что делать, если кабель не внесен в Список?

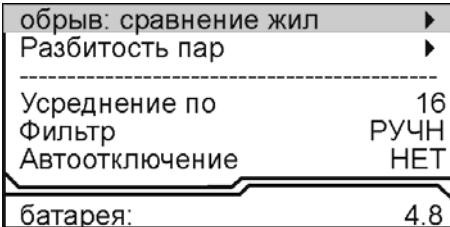
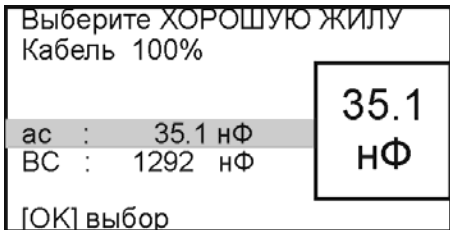

К прибору прилагается программа расчета точного расстояния. Вы можете работать с «Кабелем 100%», который выбирается по умолчанию при включении прибора. Потом Вы укажете программе результат измерения, а она сделает точный расчет расстояния по указанным параметрам кабеля. Программа учитывает и разницу температур вдоль кабеля. Например, на морских кораблях есть забортные сигнальные кабели, для которых температура резко меняется, когда они уходят под воду.

ПОИСК ОБРЫВА И МЕСТА ПЕРЕПУТЫВАНИЯ ЖИЛ

Если в кабеле есть неповрежденные жилы, то прибор может определить расстояние до обрыва, сравнивая емкость хорошей и оборванной жилы или хорошей и оборванной пары. Этот метод не использует параметры кабеля. Можно сразу переходить к измерению.

Только для кабеля без вставок!

Метод сравнения жил кабеля без вставок

<p>Включите режим ЕМКОСТЬ и войдите в «Меню 1». Выделен пункт <обрыв: сравнение выкл>. Надо включить режим сравнения оборванной жилы с хорошей жилой. Для этого кнопкой ► выберите <сравнение жил>. В этом режиме жила сравнивается с жилой, а не пара с парой.</p>	
<p>Подключите оборванную жилу и хорошую к измерительным проводам А и В. Провод С подключите к оболочке кабеля. Выбрав режим <сравнение жил>, нажмите [ОК]. Прибор включит измерительный экран и предложит выбрать хорошую жилу из двух измеренных. Хорошая жила та, у которой емкость больше. Кнопками ▲▼ выделите строку с хорошей жилой и нажмите [ОК].</p>	
<p>Прибор проведет измерение емкости жилы, которая принимается за эталонную и сравнит с ней емкость оборванной жилы. На приведенном рисунке хорошая жила В имеет емкость по отношению к оболочке 1292 нФ. Прибор показал, что он выбрал ее за эталон «С хор» и сравнил с ней емкость оборванной жилы А. Результат показан в процентах длины или метрах, если длина введена.</p>	

Метод сравнения пар кабеля без вставок

В Меню 1 кнопкой ► выберите <сравнение пар> и нажмите [OK]. Появится измерительный экран, где прибор постоянно измеряет емкость пары между проводами А и В и выводит результат в большом окне для удобства чтения. Выбор хорошей пары заключается в подключении А и В к необорванной паре. У такой пары емкость больше, чем у оборванной. Найдя хорошую пару, нажмите [OK]. Прибор измерит и запомнит емкость пары, принятой за эталонную.





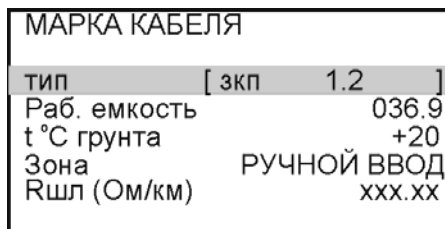
Подключите провода А и В к оборванной паре и нажмите [OK]. Прибор сравнит емкость пар и выведет результат на экран. Результат показан в процентах длины или метрах, если длина введена.




Расстояние до обрыва пары по марке кабеля без вставок

Чтобы определить расстояние до обрыва жил по погонной емкости, нужно до начала измерений ввести параметры кабеля, а затем перейти к измерениям. Как правильно ввести данные?

В Меню 2 (нажмите два раза кнопку ) в пункте <Выбор кабеля> выберите из Списка служебный кабель «Марка кабеля». После подтверждения Вашего выбора прибор вернет Вас назад в Меню, а «Марка кабеля» окажется в «кармане». Нажмите кнопку , выберите пункт <тип> – [OK]. Выберите нужный тип (марку) кабеля. Прибор покажет справочную емкость для выбранной марки кабеля. Если Вам известно точное значение погонной емкости Вашего кабеля, введите это значение вручную в пункте <Емкость> – [OK].



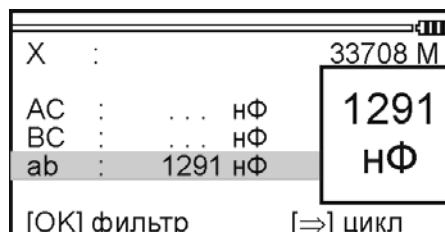Включите режим ЕМКОСТЬ. Измерьте емкость оборванной ПАРЫ (не жилы!) с помощью фильтра – [OK]. Прибор автоматически рассчитает расстояние до обрыва по погонной емкости кабеля и выведет результат в верхней части экрана.
Примечание: сравнение пар/жил кабеля ВЫКЛЮЧЕНО



Кабель с участками из разных марок (со вставками)

Такой кабель должен быть занесен в Список кабелей. Выбор кабеля в Меню 2 в пункте <Выбор кабеля>.

Включите режим ЕМКОСТЬ. Измерьте емкость оборванной ПАРЫ (не жилы!) с помощью фильтра – [ОК]. Прибор автоматически рассчитывает расстояние до обрыва по параметрам кабеля, хранящимся в памяти прибора с учетом имеющихся на кабеле вставок. Результат показан на карте кабеля в верхней части экрана.

На примере кабель из трех участков:

- ЗКП длиной 1000 м
- ТГ 0.5 длиной 2000 м
- КМ-4 длиной 1000 м

Примечание: сравнение пар/жил кабеля
ВЫКЛЮЧЕНО



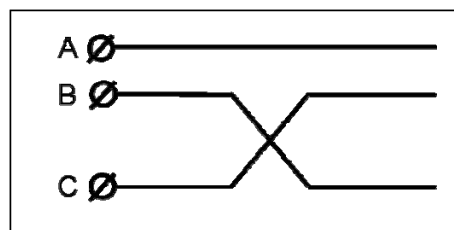
Разбитость пар

Расстояние до разбитости пары (перепутывания жил) проводится стандартным методом сравнения емкостей.

Только для кабеля без вставок!

В режиме ЕМКОСТЬ в Меню 1 выберите пункт <Разбитость пар> – [ОК]. Подключите жилы к входам А, В, С согласно приведенной схеме (неверное соединение даст некорректный результат). Подключив перепутанные провода, нажмите [ОК] и считайте результат с экрана прибора.

Примечание: сравнение пар/жил кабеля
ВЫКЛЮЧЕНО



ПЛАНОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Прибор позволяет автоматизировать процесс измерения, записи и чтения результатов плановых измерений – сопротивления изоляции и электрической емкости кабеля или шлейфа и асимметрии. Выбор типа плановых измерений осуществляется через МЕНЮ 2, пункт <информация> и далее - <тип плановых>. По умолчанию прибор производит плановые измерения изоляции и емкости.

Чтобы прибор проводил автоматические измерения и заносил результаты в память, кабель должен быть занесен в «Список». Результаты измерений для данного кабеля будут храниться в энергонезависимой памяти прибора и могут быть перенесены на компьютер с сохранением в интегрированной «Базе Данных» формата MS Access с распечаткой протокола.

Как начать плановые измерения

Чтобы начать плановые измерения, в Меню 2 в пункте <Выбор кабеля> надо выбрать кабель, с которым Вы будете работать. В принципе можно выбрать любую пустую запись, потому что в заводских установках уже стоит количество пар 100. Если для Вас это количество достаточно, Вы можете ограничиться выбором пустой записи (например, «2-я запись»). Если Вам необходимо большее количество, измените количество пар в Меню 2 в пункте <Параметры кабеля>. После того, как Вы подтвердите выбор кабеля – [OK], прибор вернет Вас в Меню 2. Если по выбранному кабелю плановые измерения уже проводились, это показывает значок ► в пункте <Чтение плановых ►> и <Запись плановых ►>. Если значка нет, Вы начинаете плановые измерения на этом кабеле впервые.

Перед началом плановых измерений, укажите дату в пункте <Дата>. После этого войдите в пункт меню <Запись плановых> – [OK].

02-я запись	
Пар	0100
Участок 01 [⇒]	из 05
Тип	ЗКП
Длина	01000
Раб. емкость	038.3
Диаметр жилы: 1.20	

выбор кабеля	
Параметры кабеля	
Чтение плановых	
Дата	28.01.05
Запись плановых	
Связь с ПЭВМ	
Информация	

Новая запись

Когда Вы впервые для выбранного кабеля заходите в пункт <Запись плановых>, прибор запрашивает у Вас подтверждение на создание записи плановых измерений под именем «плановые ...[указанная дата]». Если Вы по ошибке вошли в этот пункт, Вы можете отказаться от проведения плановых измерений. Если Вы подтверждаете выбор «Да», то прибор автоматически создает в своей памяти ресурс под плановые измерения и выводит экран установок плановых измерений.

Если запись плановых измерений для данного кабеля проводилась ранее, прибор предупредит Вас об этом. Он укажет дату проведения, и спросит, что Вы хотите: продолжить старую запись или создать новую? Создание новой записи точно такое же, как создание первой записи.

Имя плановых	
[плановые 22.02.2005]	
Создать новую запись ?	
да	НЕТ
[⇒] выбор	[OK] ввод

Запись с именем	
[плановые 22.02.2005]	
СУЩЕСТВУЕТ !	
продолжить	ЗАНОВО
[⇒] выбор	[OK] ввод

Установки

В первой строке прибор показывает, что по коммутации АС он будет проводить измерения сопротивления изоляции R и электрической емкости С. Вы можете выбрать любое сочетание, нажимая кнопку [OK]. Например, выбрать только измерение сопротивления изоляции <R_>. Вторая и третья строка показывает такие же установки для коммутаций ВС и АВ.

мерить ас	гс
Мерить ВС	RC
Мерить АВ	RC
Режим работы	АВТОМАТ
Т заряда (сек)	02
Запись с пары	0000
Начать измерения ►	

Четвертая строка меняет режим работы прибора: АВТОМАТ или РУЧНОЙ. В первом режиме прибор автоматически проведет весь комплекс измерений для текущей пары. В ручном режиме измеритель следит за показаниями прибора и в нужный момент фиксирует их. Для этого режима установка времени заряда не требуется.

В пятой строке установка времени заряда кабеля. Определить время заряда можно визуально в режиме ИЗОЛЯЦИЯ, когда показания выходят на стабильный уровень.

Шестая строка служит для установки номера пары, с которой Вы хотите начать измерения. Запуск измерений в последней строке.

Мерить AC	R
Мерить BC	R
Мерить AB	R
Режим работы	АВТОМАТ
Т заряда (сек)	02
Запись с пары	0000
начать измерения ▶	

Проведение плановых измерений

В режиме «АВТОМАТ» цикл измерений по паре запускается кнопкой ▶ (подсказка внизу экрана: «цикл»). Прибор автоматически выполнит все измерения и покажет результат. При смене коммутации прибор автоматически разряжает предыдущую коммутацию. Закончив цикл, прибор укажет номер следующей пары. Измеритель должен подключить провода к этой паре. Если требуется пропустить пару, кнопками ▲▼ можно листать номера (подсказка внизу экрана).

В режиме «РУЧНОЙ» прибор все время выводит на экран результат измерений, а измеритель сам решает, когда их записать. Для записи он должен нажать кнопку ▶ (подсказка внизу экрана), после чего прибор перейдет к следующим измерениям назначенного цикла. Закончив цикл, прибор сменит номер пары. Измерителю следует подключиться к этой паре. Ручной режим позволяет измерителю самостоятельно регулировать скорость в процессе плановых измерений.

Примечание: случайное выключение прибора не приводит к потере данных.

автомат

	Риз(MΩ)	С(нФ)
AC :	- :	-
BC :	- :	-
AB :	- :	-
Пара 0002	из	0100
[⇒] цикл		[↑↓] N пары

ручной

	Риз(MΩ)	С(нФ)
AC :	57 :	-
BC :	- :	-
AB :	- :	-
Пара 0002	из	0100
[⇒] записать		[↑↓] N пары

Чтение данных

Выберите кабель, на котором проводились плановые измерения. Чтобы считать результаты с экрана прибора, в Меню 2 выберите пункт <Чтение плановых ▶> – [OK]. Если значка ▶ нет, прибор не включит чтение.

В верхней части экрана указана дата измерений. Далее показано количество пар кабеля и по скольким из них проведены плановые измерения. Чтобы прочесть результат, нужно нажать кнопку [OK] (подсказка внизу экрана). Прибор покажет данные измерений для первой исследованной пары.

плановые 23.02.2005	
пар в кабеле:	0100
обследовано пар:	0012
[OK] просмотр	[⇒] отбор

Менять номер пары можно кнопками ▲▼. Выход из режима чтения кнопкой ◀.

Риз($M\Omega$) :		С(nF)	
AC :	57 :	30	
BC :	11 :	30	
AB :	210 :	35	
Пара	0002	из	0100
[←]	выход	[↑↓]	N пары

Диагностика кабеля

Прибор позволяет отсортировать пары по уровню изоляции, диапазону емкости и просмотреть отсортированные пары. Включается диагностика в экране «Чтение плановых» кнопкой ▶.

Вы можете проводить отбор пар по изоляции – ДА и емкости – ДА, а можете отказаться от сортировки по емкости или изоляции. Для этого кнопкой [OK] в нужной строке выбирают НЕТ. Установите диапазон сопротивления изоляции или емкости, который Вас интересует, нажимая кнопку [OK] в соответствующем пункте. После окончания установок, прибор покажет количество пар в выбранном диапазоне (отобрано пар) и будет читать только эти пары. Чтобы перейти к просмотру отобранных пар, выберите пункт «просмотр отобранных» и нажмите [OK]. Вид экрана такой же, что и в режиме «Чтение данных», но листать можно только отобранные пары.

ДА ДА

изоляция	($M\Omega$) :	да
от		0
до		50
Емкость	(nF) :	да
от		60
до		100
Просмотр отобранных		▶
отобрано пар :		0007

ДА НЕТ

Изоляция	($M\Omega$) :	да
от		0
до		50
емкость	(nF) :	нет
от		60
до		100
Просмотр отобранных		▶
отобрано пар :		0007

Часто задаваемые вопросы

От чего зависит время зарядки кабеля?

Длинные кабели обладают большой емкостью. Если установленное время зарядки будет мало, то прибор включит фильтр, когда заряд емкости испытательным напряжением еще не закончен. Это приведет к занижению значения сопротивления изоляции кабеля. Определить время заряда можно визуально в режиме ИЗОЛЯЦИЯ, переключая коммутацию и отслеживая время заряда кабеля, когда показания растут и выходят на стабильный уровень.

В режиме РУЧНОЙ измеритель отслеживает заряд по текущим показаниям и сам определяет, когда зафиксировать результат. Это удобно, если плановые измерения не слишком продолжительные. На большом количестве пар работать в ручном режиме утомительно.

Как можно ускорить цикл в режиме АВТОМАТ?

Для этого надо уменьшить количество усреднений. Наименее критично это для измерения емкости. В режиме ЕМКОСТЬ в Меню 1 можно установить меньшее количество усреднений для ускорения работы цикла.

Уменьшить количество усреднений можно и для измерения сопротивления изоляции в режиме ИЗОЛЯЦИЯ. Однако это может привести к дополнительной погрешности. Если показания сопротивления нестабильны, то результат будет тем точнее, чем больше усреднений.

Бывают ситуации, когда измерителю не требуется точное значение сопротивления изоляции, а необходимо просто проверить кабель на работоспособность. В этом случае можно выставить минимальное время заряда и количество усреднений – такое, чтобы было только видно, исправная пара или нет.

Изменять скорость плановых можно и после начала записи. Выход из плановых кнопкой ◀. Чтобы вернуться в плановые измерения, нужно снова войти в Меню 2 в пункт <Запись плановых>. Прибор предупредит, что запись с прежним именем уже существует и предложит продолжить запись. Подтвердите продолжение кнопкой [OK]. Старая запись будет продолжаться с прежними установками, если Вы не назначите новые.

Как пропустить не листая большое количество пар?

Если нужно пропустить большое количество пар, можно выйти из плановых измерений кнопкой ◀ и установить номер нужной пары, с которой требуется продолжить плановые измерения. Затем снова запустите плановые измерения в нижней строке меню.

Что делать, если ресурс памяти под плановые измерения исчерпан?

Если прибор отказывается начать запись, сигнализируя, что места под плановые больше не осталось, следует очистить память прибора. Если Вы опасаетесь потерять данные, то предварительно запишите их на компьютер. Форматирование памяти производится в Меню 2 в пункте <Информация>.

Как увеличить время плановых измерений без замены аккумуляторов?

- Установив тестовое напряжение 180 В.
- Выключив подсветку.

ИЗМЕРИТЕЛЬ ПЕРЕХОДНОГО ЗАТУХАНИЯ

Встроенный измеритель переходного затухания предназначен для определения работоспособности абонентских и соединительных линий связи на участках местной сети или станциях ГТС, путем измерения переходного затухания между парами жил в многожильных кабелях связи, а так же для сдачи-приемки кабеля.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Прибор функционально состоит из генератора и приемника.

Генератор прибора формирует измерительные сигналы для определения уровня переходного затухания между парами на ближнем конце кабельного участка.

Измерительные сигналы, формируемые передатчиком, поступают на вход «влияющей» кабельной пары для определения уровня переходных влияний между парами.

На вход приемника, подключаемого к выходу кабельной пары «измеряемой» или «подверженной влиянию», поступает сигнал, определяемый сигналом на выходе передатчика и состоянием объекта измерения.

В состав приемника входит цифровой высокочастотный полосовой фильтр, центральная частота которого совпадает с выходной частотой генератора - 800, 1020 или 1200 Гц.

Благодаря этому из всего входного спектра приемник выделяет сигналы только заданной частоты.

ВКЛЮЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ ПЕРЕХОДНОГО ЗАТУХАНИЯ

Включение режима измерения переходного затухания организовано через ВОЛЬТМЕТР.

В вольтметре убедитесь в отсутствии напряжения в линии.


Войдите в Меню 1 режима ВОЛЬТМЕТР. 1 пункт меню – < допусковый контроль >. Включение – [OK]. Появится стандартный измерительный экран.	Допусковый контроль ▸
	Генератор на АВ ВЫКЛ

	Усреднение по 1
	Фильтр РУЧН
	Автоотключение ДА

	батарея: 4.8

УПРАВЛЕНИЕ

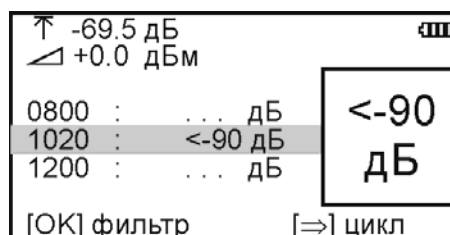В основном измерительном режиме экран прибора выглядит следующим образом:



Управление:

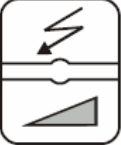
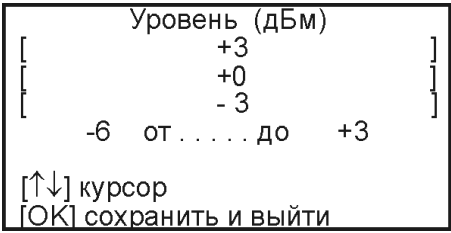
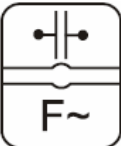
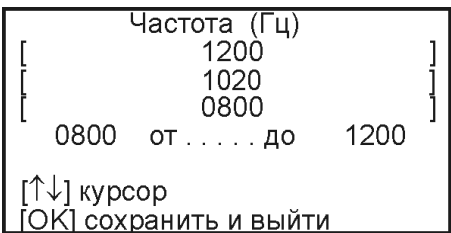
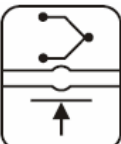
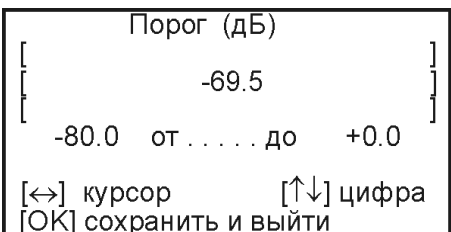
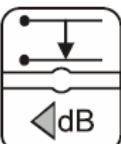
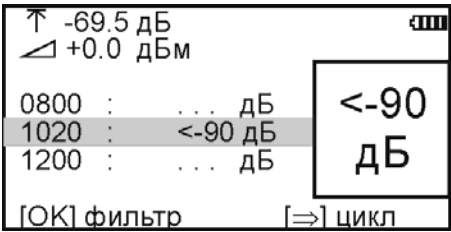
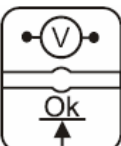
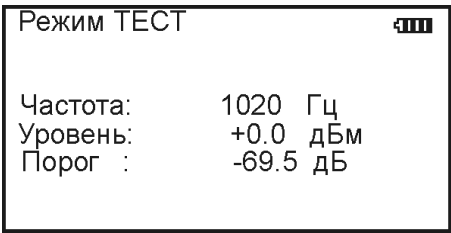
Циклическое измерение с усреднением на всех предустановленных частотах – кнопка ►.

Измерение с усреднением – кнопка [OK].

Выбор предустановленной частоты, на которой проводятся измерения – кнопки ▲▼.

Отмена действия – кнопка ◀.

Оперативное управление параметрами осуществляется кнопками управления:

Назначение	Кнопка	Экран
<p>Уровень. Изменение – кнопки ▲▼ Выход из режима – [ОК].</p>		
<p>Частота. Изменение – кнопки ▲▼ Выход из режима – [ОК].</p>		
<p>Порог. Перемещение курсора – кнопки ◀▶. Изменение – кнопки ▲▼ Выход из режима – [ОК].</p>		
<p>Затухание. Основной измерительный режим.</p>		
<p>Тест. Режим быстрого тестирования. Выход из режима – нажатие любой кнопки, кроме [МЕНЮ].</p>		

УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЗАТУХАНИЯ

После включения прибора и перевода его в режим измерения затухания автоматически устанавливаются параметры: выходной уровень +0.0 дБм, порог срабатывания в режиме «Тест» - 69,5 дБ, частоты измерения 800, 1020 и 1200 Гц, причем рабочей выбирается частота 1020 Гц. Если эти параметры, по каким либо причинам необходимо изменить, Вы можете сделать это при помощи кнопок управления. Все установки действительны на один сеанс работы, т.е. до выключения питания.

Если Вы хотите изменить вывод единиц затухания не в Дб (по умолчанию) а в Неперах – в основном измерительном режиме нажмите [МЕНЮ1], кнопкой ▼ выберите пункт <единицы измерения>. Выбор – [OK]. Выход – [МЕНЮ1].

ИРК-ПРО	
единицы измерения	нп

Усреднение по	32
Фильтр	РУЧН
Автоотключение	ДА

батарея:	5.2

Для изменения параметров усреднения в основном измерительном режиме нажмите [МЕНЮ1], кнопкой ▼ выберите пункт <Усреднение по>, нажмите – [OK]. В появившемся меню кнопками ▲▼ выберите необходимый параметр усреднения и нажмите [OK]. Выход в измерительный режим – [МЕНЮ1] либо ◀.


Накопление данных		
[064]
[032]
[016]
1	от до	512
[↑↓] курсор		
[OK] сохранить и выйти		

ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕХОДНОГО ЗАТУХАНИЯ

Для измерения переходного затухания после включения прибора переведите его в режим «допусковый контроль» ([МЕНЮ1], самый верхний пункт).

Во избежание повреждения прибора перед началом измерений необходимо убедиться в отсутствии на линии постороннего напряжения.

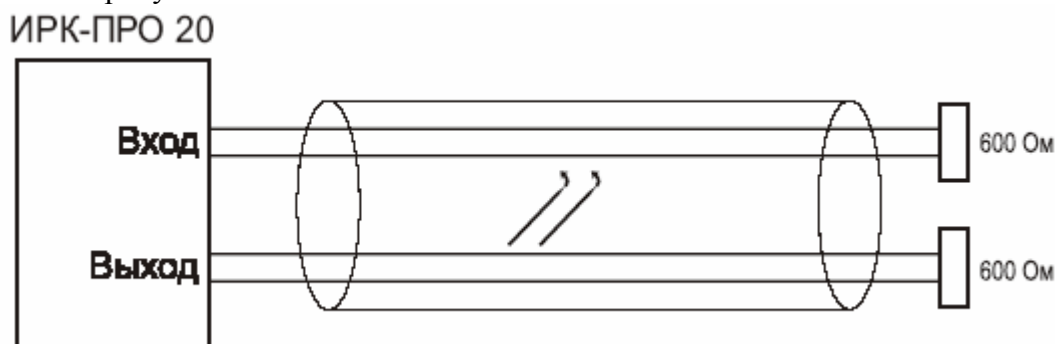Для измерения переходного затухания прибор необходимо подключить к линии как показано на рисунке:



Значение переходного затухания будет отображаться на дисплее:

↑	-69.5	дБ	-88.2
△	+0.0	дБм	
0800	: дБ	дБ
1020	:	-88.2 дБ	
1200	: дБ	
[OK] фильтр		[⇒] цикл	

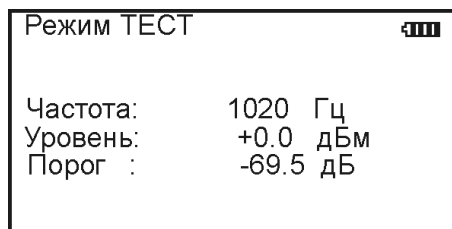
Для более точного определения переходного затухания нужно нажать кнопку [ОК], запускающую фильтр, после чего на дисплее появится надпись «ждите...», а затем в результате измерения с усреднением. После работы фильтра результат будет зафиксирован в большом окне, а прибор продолжит текущие измерения в строке коммутации.

Кнопка ► запускает измерительный цикл, чтобы провести измерения по всем трем частотам. Прибор измерит фильтром по очереди все частоты и вернется в исходную строку. В соседних строках будет показан зафиксированный результат, а в исходной строке зафиксированный результат будет показан в большом окне. В самой строке прибор продолжит непрерывно выводить текущие измерения.

РЕЖИМ ТЕСТ

Данный режим позволяет быстро отбирать пары удовлетворяющие норме переходного затухания.

Для включения режима быстрого тестирования, нажмите кнопку [ТЕСТ]. Дисплей прибора в этом режиме выглядит следующим образом:



На дисплее выводятся текущее значение порога (по умолчанию -69,5 дБ), частота (по умолчанию 1020 Гц) и уровень выходного сигнала (по умолчанию 0 дБм).

В этом режиме текущие значения затухания на экран не выводятся, прибор непрерывно измеряет переходное затухание. Скорость измерения увеличена примерно в 10 раз по сравнению со стандартным режимом. Порог переходного затухания может устанавливаться произвольно от -80 дБ до 0 дБ (по умолчанию равен -69,5 дБ). В данном режиме выход прибора подключается к влияющей линии, а вход прибора подключается поочередно к исследуемым линиям. Если значение переходного затухания между влияющей и исследуемой линиями меньше чем установленный порог (например порог равен -69,5 дБ а переходное затухание равно -50 дБ) то раздается звуковой сигнал.

Для выхода из этого режима нажмите кнопку [ЗАТУХАНИЕ]

РЕЖИМ ГЕНЕРАТОР

В этом режиме прибор не производит никаких измерений, а просто генерирует синусоидальный сигнал частотой 1020 Гц с уровнем 0 дБ. Включение/ выключение этого режима производится в Меню 1.

ИНФОРМАЦИЯ

В Меню 2 (режим ИРК-ПРО) вход в строку <информация> предоставляет пользователю ряд служебных пунктов.

СВЯЗЬ С КОМПЬЮТЕРОМ

Инфракрасный порт прибора должен находиться на расстоянии 15-20 см от инфракрасного адаптера. Выберите соответствующий пункт из МЕНЮ 2. Нажав на кнопку [ОК], переведите прибор в состояние ожидания управляющих посылок со стороны компьютера. На экране отобразится сообщение: «СВЯЗЬ с ПКIrDA».

Дальнейшая работа прибора (обмен информацией с персональным компьютером) определяется программой коммуникации COMMUNICATE и описана в ней в разделе «ПОМОЩЬ».

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ (калибровки)

ОПЕРАЦИИ КАЛИБРОВКИ

Перечень операций калибровки прибора.

Наименование операций	Вид испытаний	
	Приемо-сдаточные	Периодические
Внешний осмотр и опробование	да	да
Определение абсолютной погрешности измерения сопротивления изоляции	да	да
Определение абсолютной погрешности измерения сопротивления шлейфа	да	да
Определение абсолютной погрешности определения расстояния до места повреждения изоляции кабеля	да	да
Определение абсолютной погрешности измерения электрической емкости кабеля	да	да
Определение частоты измерительного сигнала	да	да
Определение погрешности установки уровня выходного сигнала	да	да
Определение погрешности измерения переходного затухания	да	да

СРЕДСТВА КАЛИБРОВКИ

Перечень средств необходимых для проведения калибровки

Наименование контрольно-измерительной аппаратуры	Тип	Примечание
Магазин сопротивлений		диапазон измерений 0,001 Ом - 100 Ом с точностью выставки 0,001 Ом
Магазин сопротивлений	P40103	ТУ 25-7762.003-86, класс точности 0,1; диапазон измерений 1 МОм - 10 ГОм
Магазин емкостей	P5025	класс точности 0,1, диапазон измерений 100 пФ - 100 мкФ
Магазин затуханий	M3-600	
Частотомер	ЧЗ-34	

Допускается применение других средств калибровки, удовлетворяющих требованиям настоящей методики.

УСЛОВИЯ КАЛИБРОВКИ

При проведении калибровки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$;
- относительная влажность воздуха $30 \div 90 \%$;
- атмосферное давление $84 \div 106$ кПа;
- Аккумуляторная батарея полностью заряжена.

Средства измерений должны быть подготовлены к работе в соответствии с эксплуатационной документацией.

ПРОВЕДЕНИЕ КАЛИБРОВКИ

Внешний осмотр и опробование

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие прибора следующим требованиям:

Комплектность должна соответствовать требованиям формуляра;

Все надписи на приборе должны быть четкими и ясными;

Прибор не должен иметь механических повреждений на корпусе и присоединительных клеммах.

При опробовании необходимо убедиться в работе дисплея. Для этого включают прибор и, не подключая измерительных проводов, переключатель режимов измерений устанавливают последовательно во все положения. При этом на дисплей должна выводиться буквенно-цифровая информация в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Определение абсолютной погрешности измерения сопротивления изоляции

- Подключите измерительные провода прибора В и С к магазину сопротивлений 0 - 10000 МОм. Остальные разъемы прибора должны быть свободны.
- Включите режим ИЗОЛЯЦИЯ прибора. Измерение В-С.
- На магазине сопротивлений установите последовательно 10, 100, 500 кОм, 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10000 МОм.
- Для сопротивления изоляции более 1000 МОм необходимо дождаться стабильных показаний прибора.
- После каждой установки кнопкой [OK] следует запустить измерение сопротивления изоляции и фиксировать показания.

Количество измерений должно быть не менее трех для каждого значения, выставленного на магазине сопротивлений.

Абсолютную погрешность измерения $\Delta 1$ определяют по формуле:

$$\Delta 1 = A_{\text{изм}} - A_0 ,$$

где $A_{\text{изм}}$ - среднее значение из показаний прибора, A_0 - отсчет по магазину сопротивлений.

Определение абсолютной погрешности измерения сопротивления шлейфа

- Подключите измерительные провода А и В к магазину сопротивлений 0 ÷ 10 кОм с точностью выставки 0,01 Ом.
- Включите прибор в режим ШЛЕЙФ.
- На магазине установите следующие сопротивления: 0, 0,1, 0,5, 1, 10, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000 Ом.
- После каждой установки следует запустить измерение шлейфа кнопкой [OK] и зафиксировать результат.

Количество измерений должно быть не менее трех для каждого значения, выставленного на магазине сопротивлений.

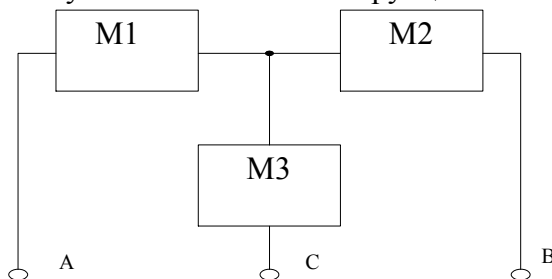
Абсолютную погрешность измерения $\Delta 2$ определяют по формуле:

$$\Delta 2 = A_{\text{изм}} - A_0 ,$$

где $A_{\text{изм}}$ - среднее значение из показаний прибора, A_0 - отсчет по магазину сопротивлений.

Определение абсолютной погрешности определения расстояния до места повреждения изоляции кабеля

- Перед проведением калибровки произведите коррекцию нуля согласно разделу «Работа на коротких участках кабеля» инструкции по эксплуатации



- Соберите приведенную схему калибровки. Магазины сопротивлений M1 и M2 должны быть 0 ÷ 1 кОм, магазин M3 0 ÷ 3 Мом. Установите на магазинах M1, M2 и M3 сопротивления из таблицы.
- Допускаемая погрешность при измерении расстояния до повреждения изоляции кабеля:

M1 Ом	M2 Ом	шлейф Ом	Допускаемая абсолютная погрешность при M3 = 0, 1, 2, 3 МОм
100	0	100	0,2 %
50	50	100	0,3 %
500	0	500	0,2 %
250	250	500	0,3 %
1000	0	1000	0,2 %
500	500	1000	0,3 %

- После каждой установки переключите прибор в режим ШЛЕЙФ, запустите кнопкой [ОК] измерение шлейфа, после измерения шлейфа, переключите прибор в режим УТЕЧКА, нажмите [ОК] и снимите показание Хизм.

Количество измерений должно быть не менее трех для каждого значения, выставленного на магазинах сопротивлений. Повтор кнопкой [ОК].

Абсолютную погрешность измерения Δ_3 определяют по формуле:

$$\Delta_3 = X_{\text{изм}} - X_0,$$

где $X_{\text{изм}}$ - среднее значение из показаний прибора, X_0 - значение из таблицы.

Полученная погрешность Δ_3 не должна превышать значения допускаемой погрешности, указанного в таблице.

Определение абсолютной погрешности измерения электрической емкости кабеля

- Включите прибор в режим ЕМКОСТЬ. Измерение В-С.
- Подключите измерительные провода В и С к магазину емкостей с диапазоном 0 ÷ 2 мкФ с точностью выставки 1 нФ.
- На магазине емкости последовательно установите 1; 10; 100; 500; 750 нФ; 1; 1,5; 1,9 мкФ.
- После каждой установки следует запустить измерение емкости кнопкой [ОК] и зафиксировать результат.

Количество измерений должно быть не менее трех для каждого значения, выставленного на магазине емкости.

Абсолютную погрешность измерения Δ_4 определяют по формуле:

$$\Delta_4 = A_{\text{изм}} - A_0,$$

где Аизм - среднее значение из показаний прибора, А0 - отсчет по магазину емкостей.

Определение частоты измерительного сигнала

- Включите прибор в режим ЗАТУХАНИЕ.
- Войдите в МЕНЮ1 и включите генератор 1020 Гц
- Подключите вход частотомера к разъему ВЫХОД прибора.
- Зафиксируйте показания частотомера.

Определение погрешности установки уровня выходного сигнала

- Включите прибор в режим ЗАТУХАНИЕ.
- Войдите в МЕНЮ1 и включите генератор 1020 Гц
- Подключите вход вольтметра к разъему ВЫХОД прибора. Выход прибора должен быть нагружен на сопротивление 600 Ом.
- Зафиксируйте показания вольтметра.

Определение погрешности измерения переходного затухания

- Включите прибор в режим ЗАТУХАНИЕ.
- Подключите вход магазина затуханий к разъему ВЫХОД прибора, а выход магазина затуханий к разъему ВХОД прибора.
- Установите частоту измерительного сигнала равной 1020 Гц кнопкой ЧАСТОТА.
- Установите уровень измерительного сигнала равным 0 дБм кнопкой УРОВЕНЬ.
- Войдите в режим ЗАТУХАНИЕ и запустите измерение затухания кнопкой [OK]. После усреднения зафиксируйте показания прибора.

ОБРАБОТКА И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КАЛИБРОВКИ

Полученные значения абсолютной погрешности не должны превышать допускаемой абсолютной погрешности из раздела «ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ».

Результаты калибровки оформляют нанесением клейма и оформляют свидетельство, с указанием срока следующей калибровки и допускаемой погрешности.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ КАЛИБРОВКИ

Калибровка прибора должна производиться не реже 1 раза в 12 месяцев.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации прибора составляет 1год с момента продажи. Гарантия на аккумулятор не распространяется. По всем вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания прибора следует обращаться по адресу:

170043, ТВЕРЬ, а/я 43100 СВЯЗЬПРИБОР

тел./факс (4822) 42-54-91

<http://svpribor.ru>

Служба технической поддержки: support@svpribor.ru

При отправке в ремонт сопроводите, пожалуйста, прибор следующими сведениями:

1. Описание неисправности
2. Замечания или пожелания по работе прибора
3. Обратный адрес

На аккумуляторы гарантийные обязательства не распространяются.

Просьба прибор в ремонт отправлять по адресу

170043 Тверь, а/я 43100

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Заводской номер _____

Дата _____

Подпись _____

СВЕДЕНИЯ О ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКЕ (КАЛИБРОВКЕ)

прибора № _____

Выставленное значение	Данные	
	По ТУ	фактически
Измерение сопротивления изоляции		
10 кОм	9÷11	
100 кОм	97÷103	
500 кОм	490÷510	
1 МОм	0,9÷1,1	
5 МОм	4,9÷5,1	
10 МОм	9,8÷10,2	
50 МОм	49,0÷51,0	
100 МОм	98÷102	
500 МОм	490÷510	
1000 МОм	980÷1020	
5 ГОм	4,75÷5,25	
10 ГОм	9,0÷11	
Измерение сопротивления шлейфа		
0 Ом		
0,1 Ом	0÷0,2	
0,5 Ом	0,4÷0,6	
1,0 Ом	0,9÷1,1	
10,0 Ом	9,9÷10,1	
50,0 Ом	49,9÷50,1	
100,0 Ом	99,8÷100,2	
500,0 Ом	499,4÷500,6	
1000,0 Ом	998,9÷1001	
2000 Ом	1998÷2002	
5 кОм	4,9÷5,1	
9 кОм	8,9÷9,1	
Измерение электрической емкости		
0 нФ	0÷0,1	
1 нФ	0,8÷1,2	
10 нФ	9,7÷10,3	
100 нФ	97÷103	

200 нФ	195÷205		
500 нФ	489÷511		
750 нФ	734÷766		
1000 нФ	979÷1021		
1500 нФ	1469÷1531		
1900 нФ	1861÷1939		
Измерение расстояния до места повреждения кабеля (кабель 100%)			
М1 [Ом]	М2 [Ом]	По ТУ [%]	фактически
100	0	0÷0,2	
50	50	99,8÷100	
500	0	0÷0,2	
250	250	99,8÷100	

Модуль измерения затухания

Выставленное значение	Данные	
	По ТУ	фактически
Определение частоты измерительного сигнала		
1020 Гц	1009,8÷1030,2 Гц	
Определение погрешности установки уровня измерительного сигнала		
0,775 В	0,732÷0,821 В	
Определение погрешности измерения затухания		
0 дБ	-0,2...0,2	
20 дБ	19,6...20,4	
40 дБ	39,4...40,6	
80 дБ	78,1...81,9	

Оттиск калибровочного клейма

Калибровщик

Дата